Gebrauchsanweisung
Positive LED-Kontrolle für PD-20

Kurzanleitung

(1) Schließen Sie den AC/DC Netzteil an die Stromversorgung an.

(2) Befestigen Sie den Steckanschluß der Kontrolle mit dem Ausgang des Netzteils (siehe Abbildung). Vermeiden Sie es dabei, den Stecker am Ende mit der optischen Einheit anzufassen. Dies kann zur Beeinträchtigung der Ergebnisse führen.

(3) Zum Entfernen des Adaptersteckers ziehen Sie die Kontrolle durch Festhalten am oberen Bereich nach mindestens 30 Sekunden Ladezeit heraus.

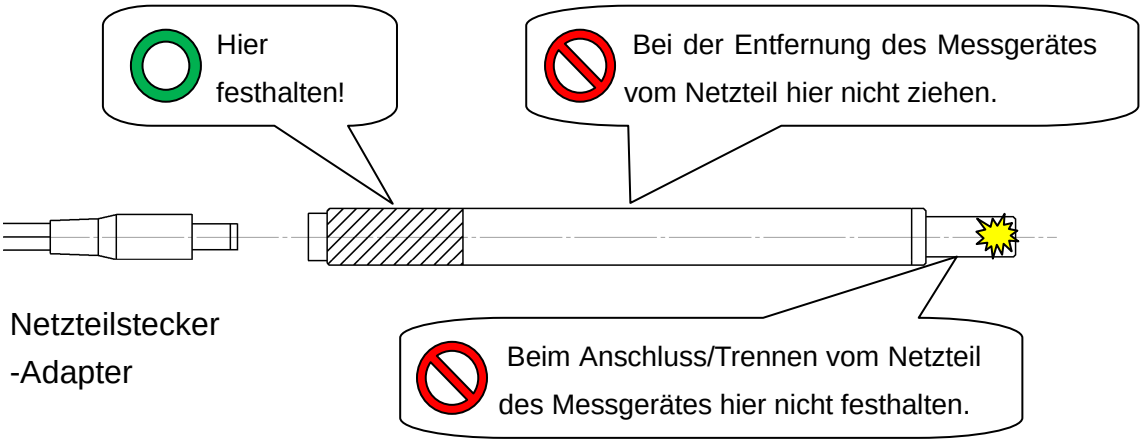

(4) Schalten Sie den Lumitester PD-20 ein.

(5) Stecken Sie die Lichtquelle in die Messkammer des PD-20.

(6) Drücken Sie gemäß der Anleitung des PD-20 zur Messung die “Enter”-Taste.

<zu beachten>

Der Sollwert (in RLU) ist auf dem Etikett der LED Kontrolle vermerkt. Für eine Messung ist die Ladung des Gerätes für mindestens 30 Sekunden ausreichend. Obwohl die durchschnittliche Messzeit nach einem Aufladezyklus bei einer Stunde liegt, wird für eine zuverlässige Anwendung ein Aufladen direkt vor der Benutzung empfohlen. Die von der Kontrolle Lichtemission kann aufgrund der geringen Intensität nicht mit bloßem Auge erkannt werden.

Bewertung der Mess-Ergebnisse

Resultat	Ursache	Störungsbeseitigung
Wiederfindung außerhalb von 80-120 % des Sollwert oder der Leerwert > 10 RLU.	Verschmutzung der PD-20 Messkammer des oder des Lumineszenzfensters.	PD-20-Fehler, Rekalibrierung erforderlich. Kontaktieren Sie den Hersteller.